

Sommaire :

- Etape 1 : Montage profil U
- Etape 2 : Pose cornière sur poteau
- Etape 3 : Pose cornière sur bandeau chéneau
- Etape 4 : Pose des panneaux isolés
- Etape 5 : Pose profil T sur bandeau chéneau
- Etape 6 : Pose profil T sur poteau



Dès réception des palettes :

- ☒ Vérification visuel (pas d'accrochage, bon conditionnement,...)
- ☒ Si stockage attention à la manipulation de celles-ci.
- ☒ Ouverture des colis et contrôle des longueurs et quantités
- ☒ Lecture de la notice – sens de montage des panneaux.

Etape 1 : Montage profil U


Besoin :

- **Profil U**
- **Cartouche de type mastic (non fourni)**
- **Visserie adaptée nature du sol**
- **Cartouche pour étanchéité (non fourni)**
- **Cales plastique**

Positionner le profil U entre les poteaux de l'abri au sol. Effectuer les perçages adaptés à la nature du sol.


⚠ Positionner le profil U dans le bon sens : les trous pour l'évacuation des eaux doivent se retrouver à l'extérieur de l'abri.

Conseil : Appliquer un mastic sous le profil U et coller au sol puis visser les vis dans les trous du sol.

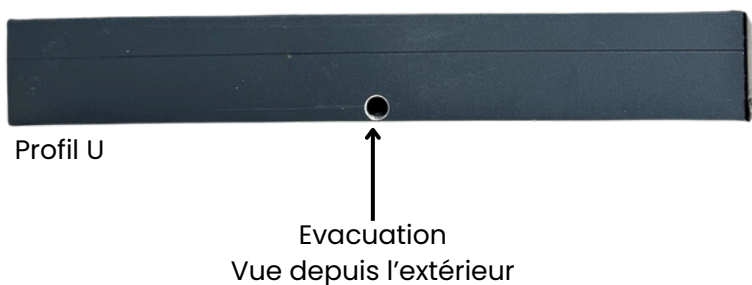

Ajouter et coller les cales dans les profil U : 3 par longueur de panneaux.

Une fois tous les profils U fixés, faire un joint d'étanchéité dans les deux angles gauches et droits des poteaux.

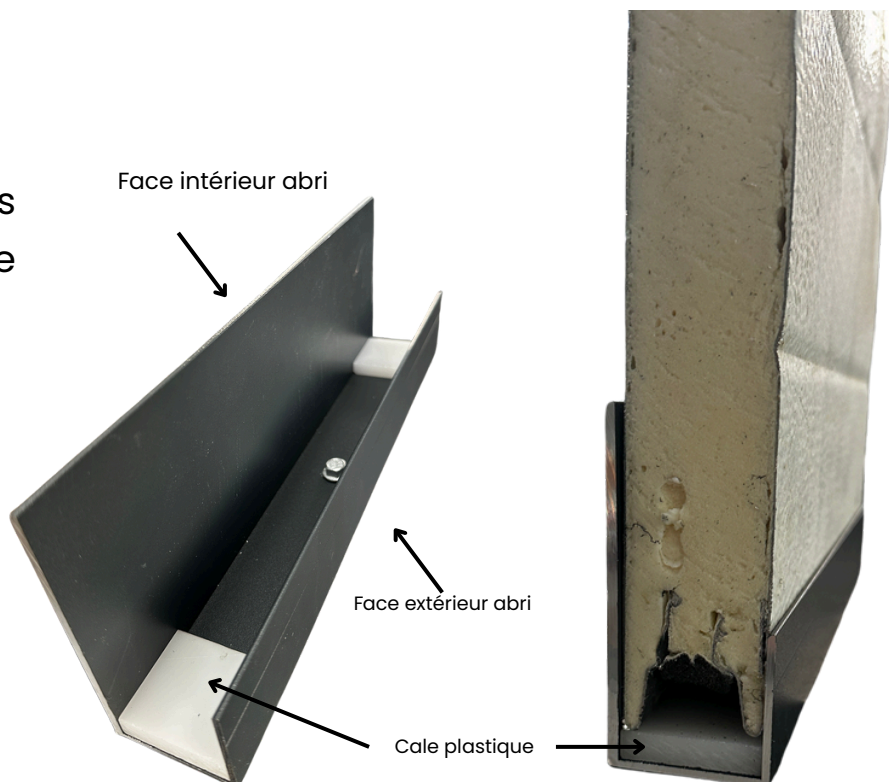


Etape 2 : Pose cornière sur poteau

Besoin :

- **Cornière**
- **Vis autoforeuse 6.3x18 laquée 7016**

Positionner la cornière de la longueur du poteau à fleurs de celui-ci vue extérieur. Fixer à l'aide de vis autoforeuse 6,3 x 18 laquées 7016 à l'intérieur de l'abri.

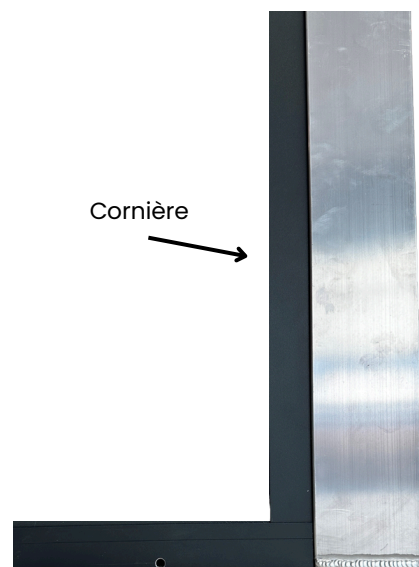


Etape 3 : Pose cornière sur bandeau chéneau

Besoin :

- **Cornière**
- **Vis TH M4,2 x 12,7**

Positionner la cornière de la longueur du bandeau à fleurs de celui-ci. Fixer à l'aide de vis TH M4,2 x 12,7.

⚠ Ne pas utiliser de vis autoforeuse pour ne pas percer le bandeau chéneau.

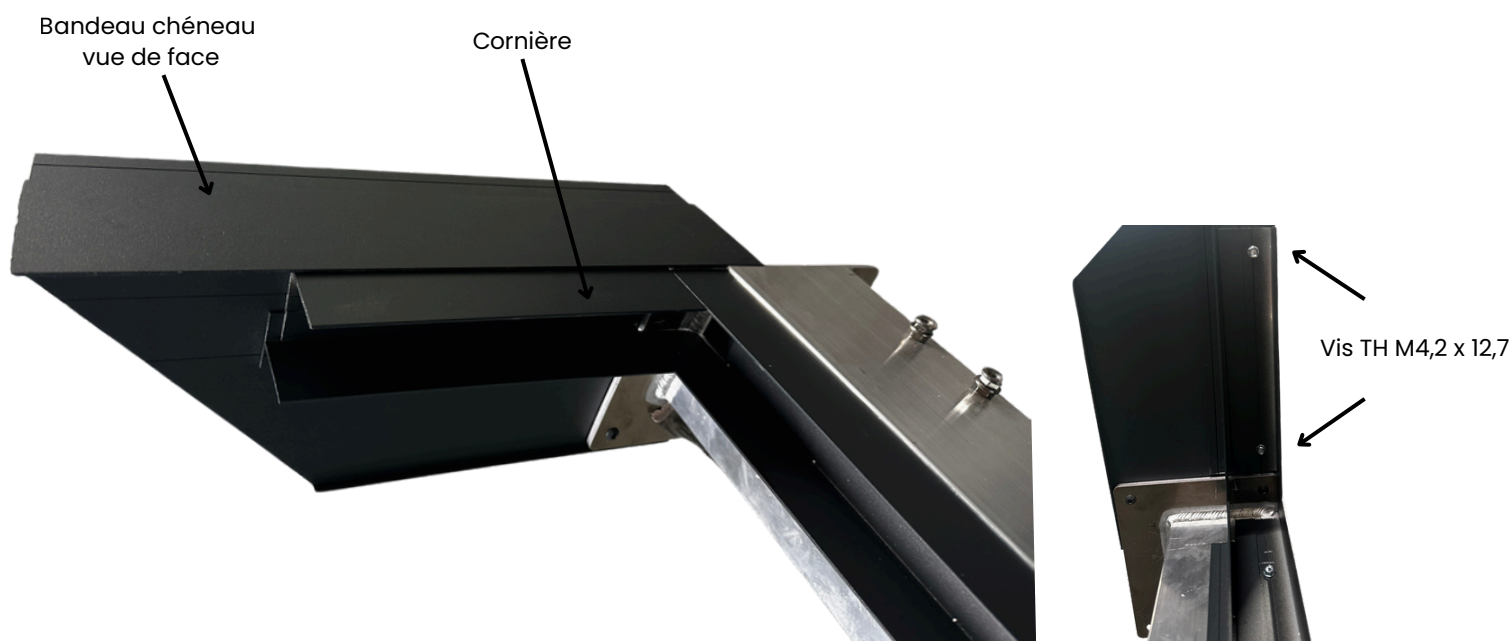

Etape 4 : Pose des panneaux isolés

Besoin :

- **Panneaux isolés**
- **Vis autoforeuse 6.3x18 laqué 7016**

Placer le premier panneau isolé dans le profil U fixé au sol. Empiler tous les panneaux jusqu'à la cornière haute sur le bandeau chêneau.

Sens de pose :

- Face 7016 (gris anthracite) lignée extérieur
- Face 9010 (blanc) lignée intérieur

Délimiter les panneaux sur le dessus suivant la hauteur sous bandeau de l'abri.



Etape 5 : Pose profil T sur bandeau chêneau


Besoin :

- **Profil T**
- **Vis TH M4,2 x 12,7**



Ne pas utiliser de vis autoforeuse pour ne pas percer le bandeau chêneau.

Positionner le profil T en partie haute du bandeau chêneau, côté intérieur de l'abri. Le profil T vient s'enfiler dans la cornière. Fixer à l'aide de vis TH M4,2 x 12,7.

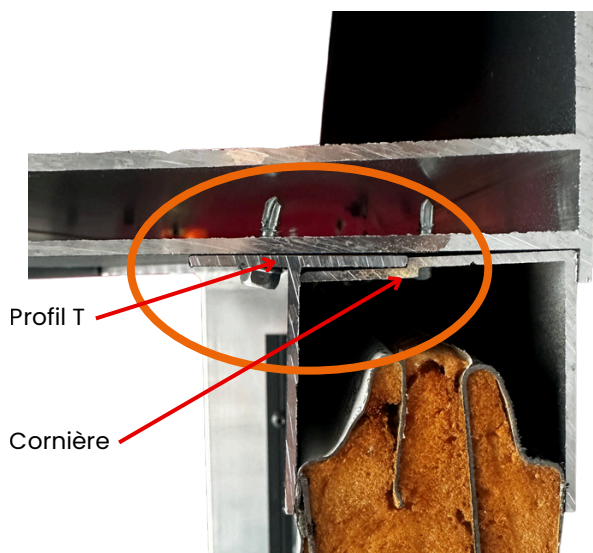

Etape 6 : Pose profil T sur poteau

Besoin :

- **Profil T**
- **Vis autoforeuse 6.3x18 laquée 7016**

Positionner le profil T sur le poteau et panneaux côté intérieur de l'abri. Le profil T vient s'enfiler dans la cornière. Fixer à l'aide de vis autoforeuse 6,3 x 18 laquées 7016.



Conseil finition : Appliquer, à l'extérieur de l'abri, un joint de silicone le long de la cornière, le long du poteau afin de limiter le passage d'eau.